

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МИСОМ ОП»**



**Машина мозаично-шлифовальная**

**СО-327**

**г. Минск**

**МАШИНА  
МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
СО-327**

**Паспорт  
СО – 327.00.000 ПС**

Паспорт является объединенным документом, содержащим техническое описание изделия, указания по эксплуатации, технические данные, гарантии изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном документе.

По вопросам приобретения продукции ОАО «МИСОМ ОП» обращайтесь к изготовителю или к официальному дилеру в Российской Федерации:

**ЗАО «Компания БИС-ЗИТАР»**

**115201, г. Москва, Каширский проезд, д.1/1,**

**тел. /факс: (495) 232-18-21, 232-18-22 (многоканальные)**

**[www.zitar.ru](http://www.zitar.ru) e-mail: [box@zitar.ru](mailto:box@zitar.ru)**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия - **Машина мозаично-шлифовальная СО-327**

Наименование изготовителя - **ОАО «МИСОМ ОП» Республика Беларусь**

**220089, г. Минск,**

**ул. Железнодорожная, 27, к.1**

**E-mail: [misom@mail.ru](mailto:misom@mail.ru); [www.misom.by](http://www.misom.by)**

**тел/факс 226 30 94, 226 31 60**

Номер технических условий - **ТУ РБ 100260116.074-2009**

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Машина мозаично-шлифовальная СО-327 (далее машина), в соответствии с рисунками 1 и 2, предназначена для оттирки, шлифования и полирования монолитных покрытий из обычного и декоративного бетона при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Основными рабочими инструментами машины являются алмазные фрезы. Машина не предназначена для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

2.2 Питание машины осуществляется от сети трехфазного переменного тока частотой  $(50 \pm 1,0)$  Гц и напряжением  $(380 \pm 38)$  В с глухозаземленной нейтралью.

2.3 Машина соответствует климатическому исполнению У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 - 69.

2.4 Кинематическая схема машины представлена на рисунке 2.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические характеристики машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя
Производительность, м <sup>2</sup> /ч, не менее при шлифовании алмазными фрезами (на 1 мм глубины шлифования)	52
Ширина обработки за один проход, мм, не менее	620
Частота вращения шлифовальных головок, об/мин	920/460 ± 45
Высота алмазного слоя фрезы, мм, не более	4
Стойкость комплекта фрез алмазных, ч, не менее	110-120
Электродвигатель, тип	АИР 100 L4/2 У3 ГОСТ 28330-89
Исполнение	IM 3081
Мощность, кВт	4,75 / 4,00
Частота вращения вала, об/мин	2820 / 1400
Напряжение, В	380
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	1050
ширина	680
высота	1120
Масса, кг, не более	145

3.2 Характеристики подшипников качения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер подшипника	Обозначение документа на поставку	Основные размеры, мм	Количество на изделие
205	ГОСТ 8338-78	25x52x15	2
208	ГОСТ 8338-78	40x80x18	2
7208	ГОСТ 333-71	40x80x20	2

3.3 Характеристика зубчатых передач приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование детали	Модуль, мм	Число зубьев	Угол наклона зубьев	Материал
Колесо зубчатое	2	84	14 ° (левое)	Сталь 45 ГОСТ 1050-2002
Шестерня	2	27	14 ° (правое)	Сталь 40X ГОСТ 4543-71
Шестерня	2	34	14 ° (левое)	Сталь 40X ГОСТ 4543-71
Колесо зубчатое	2	84	14 ° (правое)	Сталь 45 ГОСТ 1050-2002

3.4 Характеристика стандартных уплотнений приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение документа на поставку	Количество
Манжета 1.1-40x60-3	ГОСТ 8752-79	2

3.5 Характеристика электрооборудования приведена в таблице 5, а схема электрическая принципиальная – на рисунке 4.

Таблица 5

Обозначение на рисунке 4	Наименование	Кол.	Примечание
H	Лампа	1	Входит в АРВВ-22Н
K	Пускатель ПМЛ-1100 04Б ТУ 16-ИГЕВ.644 131. ООТУ-91	1	10 А; 380 В; 50 Гц
M	Двигатель АИР 100 L4/2 У3 ГОСТ 28330-89	1	4,0/4,75 кВт; 380 В; 50 Гц ; 8,95 / 9,57 А; 1400 / 2820 об/мин. исп. IM3081
SI, S2	Кнопка с подсветкой АРВВ-22Н	1	10 А; 380 В; 50 Гц
S 3	Переключатель ПК 16-11С 40 19 УХЛ 3 ТУ 3428-018-039 65790 - 98	1	16 А; 380 В
X1/2;	Вилка ССИ-015 ГОСТ 29146.1-91	1	16 А; 380 В
X1/1	Розетка ССИ-215 ГОСТ 29146.1-91	1	16 А; 380 В
R	Резистор МЛТ - 0,5 - 100 кОм ±10% ОЖО 467.180 ТУ	1	
Q	Выключатель автоматический «Щит» ВА 76-29-3/16А ; ГОСТ Р 50345-99	1	16А; 380 В; 50 Гц

3.6 Сведения о содержании драгоценных металлов

Сведения о содержании драгоценных металлов предоставлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование и обозначение	Количество в изделии, шт.	Драгоценный металл	
		наименование	масса, г
Выключатель автоматический «Щит»ВА 76-29-3/ 16 А, 230/400В	1	серебро	0,42
Пускатель ПМЛ-1100 04Б	1	серебро	0.8485
Резистор МЛТ-0,5 –100 кОм ±10%	1	серебро	0,0069
Переключатель ПК 16-11С 40 19 УХЛ 3	1	серебро	0,302
ИТОГО:		серебро	1,5774

#### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия и комплект поставки должен соответствовать таблице 7.

Таблица 7

Обозначение	Наименование	Количество
СО-327	Машина мозаично-шлифовальная СО-327	1
СО-327.00.000 ПС	Машина мозаично-шлифовальная СО-327 Паспорт	1
СО-279.00.013	Переходник	6
-	Винт М10-6gx25.56.05 ГОСТ 17475-80	18

## 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Машина мозаично-шлифовальная, в соответствии с рисунком 1, состоит из редуктора 1, электродвигателя 2, устройства ходового 3, защитного кожуха 4, системы подачи воды 5, ручки 7, пульта 10, штуцера 14 для подключения пылесоса при работе с алмазными фрезами по сухой поверхности.

Основными рабочими инструментами при обработке бетонных поверхностей являются **шесть алмазных фрез 1** в соответствии с рисунком 3. Возможна установка **шести трехгранных сегментов 7**. **Каждая алмазная фреза 1** крепится к переходнику 2 тремя винтами 3 с резьбой М 10. Затем переходник с алмазной фрезой крепится к держателю 4 при помощи пружинного зажима 6. **Каждый сегмент 7** крепится к держателю 4 при помощи пружинного зажима 6. Держатель 4 приварен к планшайбе 5.

Планшайбы, в соответствии с рисунком 1, соединены через амортизаторы (из листовой резины) 11, с траверсами 12. Наличие амортизаторов обеспечивает равномерный износ алмазного слоя фрез 8 (или износа трехгранных сегментов) и более плавную работу машины.

В соответствии с рисунком 2, траверсы приводятся во вращение электродвигателем посредством шестерен 1, 2, 3, 4. Наличие шестерни 3 дает возможность сообщать траверсам вращение в разные стороны, что исключает силы увода машины в сторону.

К корпусу редуктора 1, в соответствии с рисунком 1, с помощью кронштейна 6 присоединяется ходовое устройство 3 с пультом 10. Подача воды в зону обработки осуществляется через систему подачи воды 5. Защитный кожух 4 служит для обеспечения безопасности работы машины и защищает от разбрызгивания шлама.

При черновой обработке поверхности, машина может работать с пригрузами, которые крепятся на редуктор в соответствии с рисунком 5.

Пригрузки в количестве 2-х штук, в соответствии с рисунком 6, устанавливаются на крышку редуктора с двух сторон. Их изготавливают из бетона или металла по заказу или самостоятельно потребителем. Для этого надо доработать корпус редуктора в соответствии с рисунком 8. Пригрузки закрепляют скобами в соответствии с рисунком 5. Конструкцию скобы смотрите на рисунке 7. Пригрузки используют в том случае, если ведется черновая обработка поверхности пола на больших оборотах двигателя. При шлифовании и полировании поверхности пола пригрузки не используют, и двигатель работает на меньших оборотах. Производительность при этом отличается от заданной в таблице 1.

Из помещения в помещение машина транспортируется на ходовых колесах 13 в соответствии с рисунком 1. Кроме того, возможна переноска машины вручную. Для этого служит ручка 7 и рукоятка 9 ходового устройства 3 в соответствии с рисунком 1. Они же служат для строповки машины в случае транспортировки ее грузоподъемными механизмами в соответствии с рисунком 9. Транспортирование машины осуществляется без пригрузов.

5.2 Описание работы схемы электрической принципиальной.

Выключатель Q, в соответствии с рисунком 4, подключается к сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью через штепсельное соединение X1г. Перевести выключатель Q в положение «ВКЛЮЧЕНО».

При включении кнопки S2 катушка пускателя К становится на самопитание. При этом замыкаются контакты пускателя К в силовой цепи и напряжение подается на контакты переключателя S3.

Переключатель S3 ставим в положение 1 или 2 в зависимости от скорости обработки полов при шлифовании. При этом замыкаются контакты переключателя S3 в силовой цепи и напряжение подается на обмотки двигателя М.

По окончании работы перевести выключатель Q в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

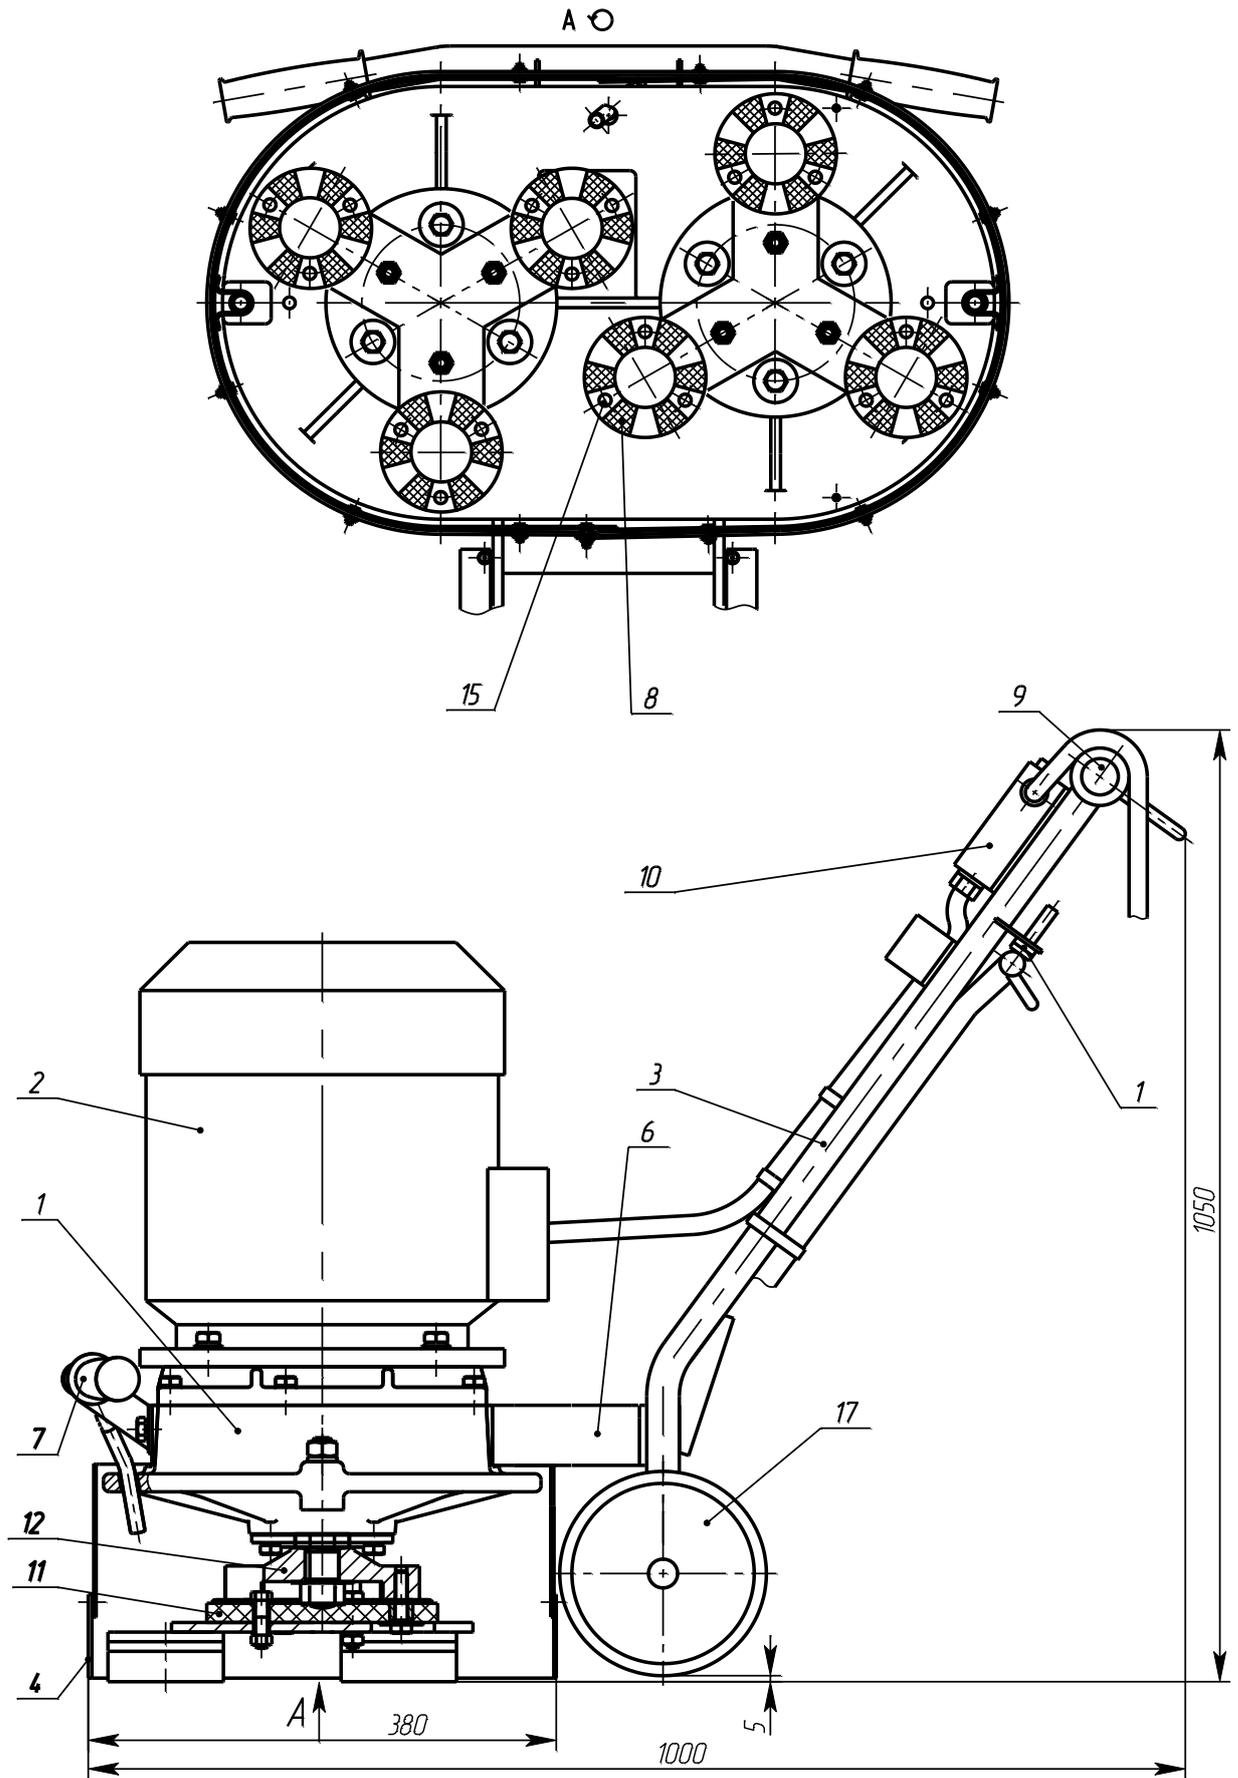


Рисунок 1 – Общий вид машины

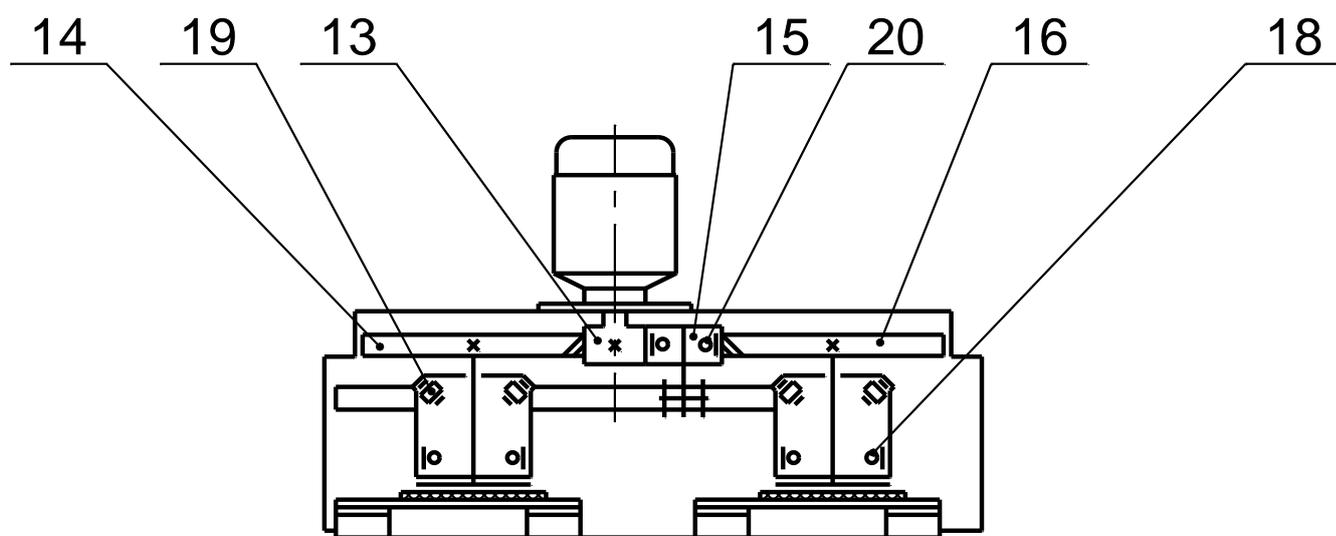


Рисунок 2 – Схема кинематическая

Фреза алмазная (круг) для шлифования  
мозаичных и бетонных поверхностей  
Øвн.=50 мм; Øнар.=95 мм  
толщина фрезы =14 мм;  
толщина алмазного слоя 4 мм

шлифовальные сегменты  
типа 6С 54С 125Н-СТ2 ББ  
ГОСТ 2464-82

Рисунок 3 – Крепление

Сеть, ~ 380В, 50Гц

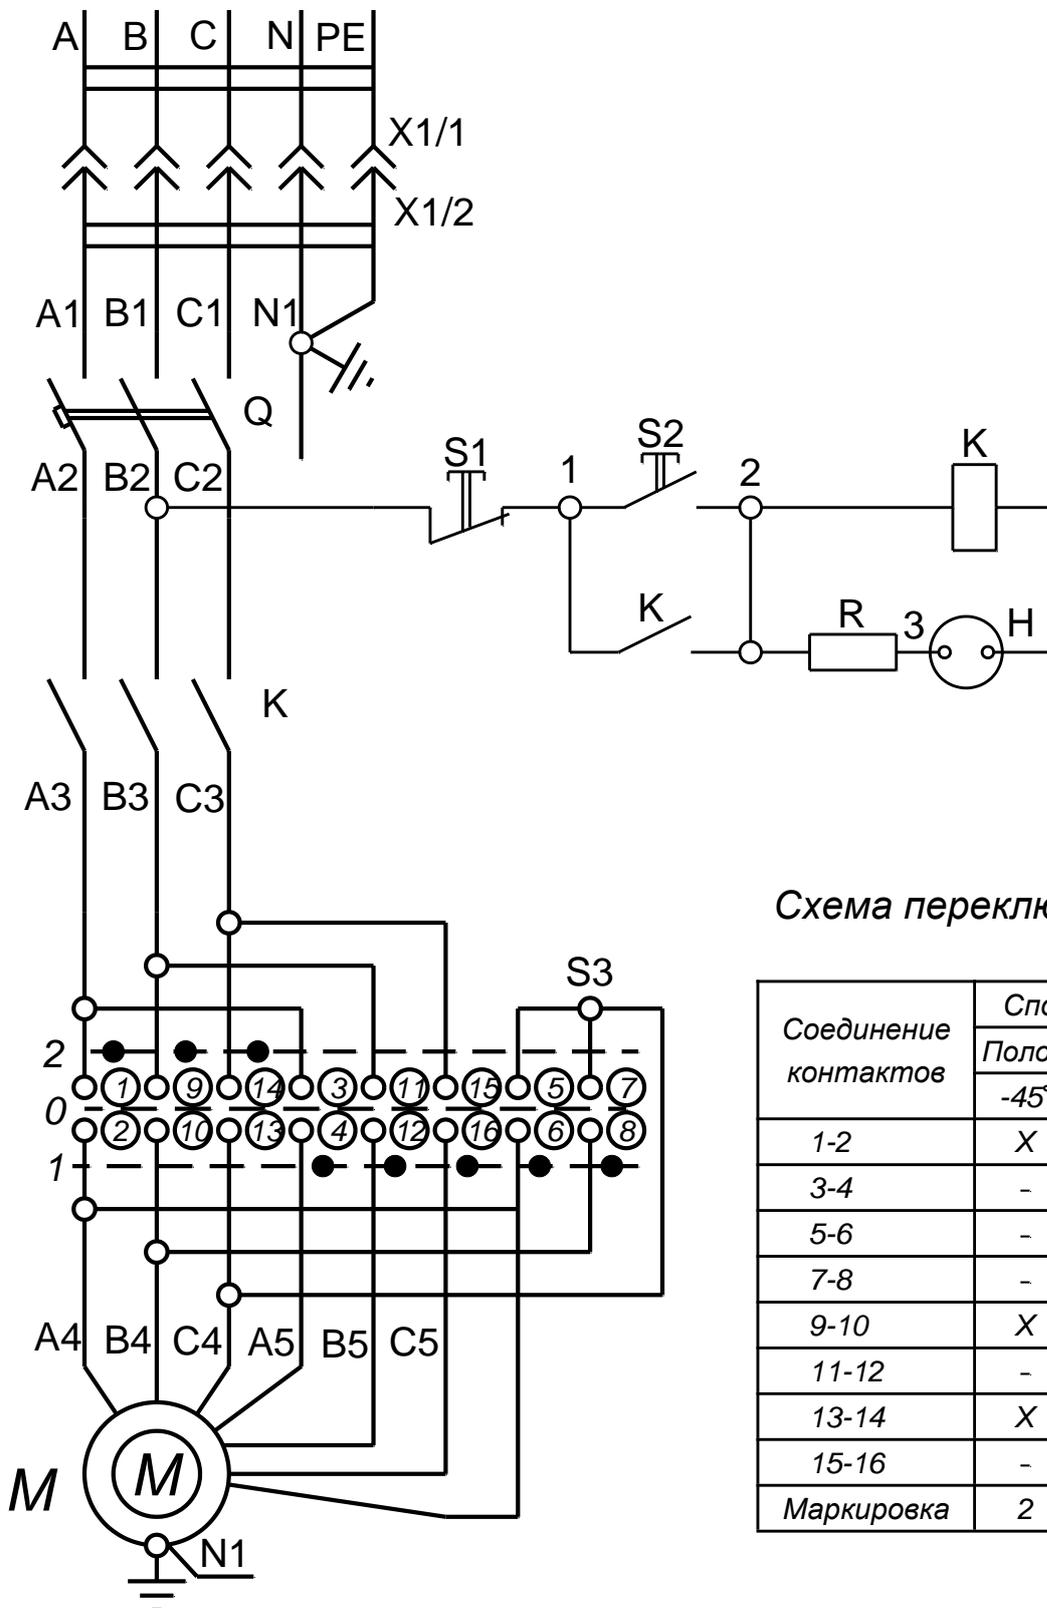


Схема переключателя S3

Соединение контактов	Способ фиксации		
	-45°	0	+45°
1-2	X	-	-
3-4	-	-	X
5-6	-	-	X
7-8	-	-	X
9-10	X	-	-
11-12	-	-	X
13-14	X	-	-
15-16	-	-	X
Маркировка	2	0	1

Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная

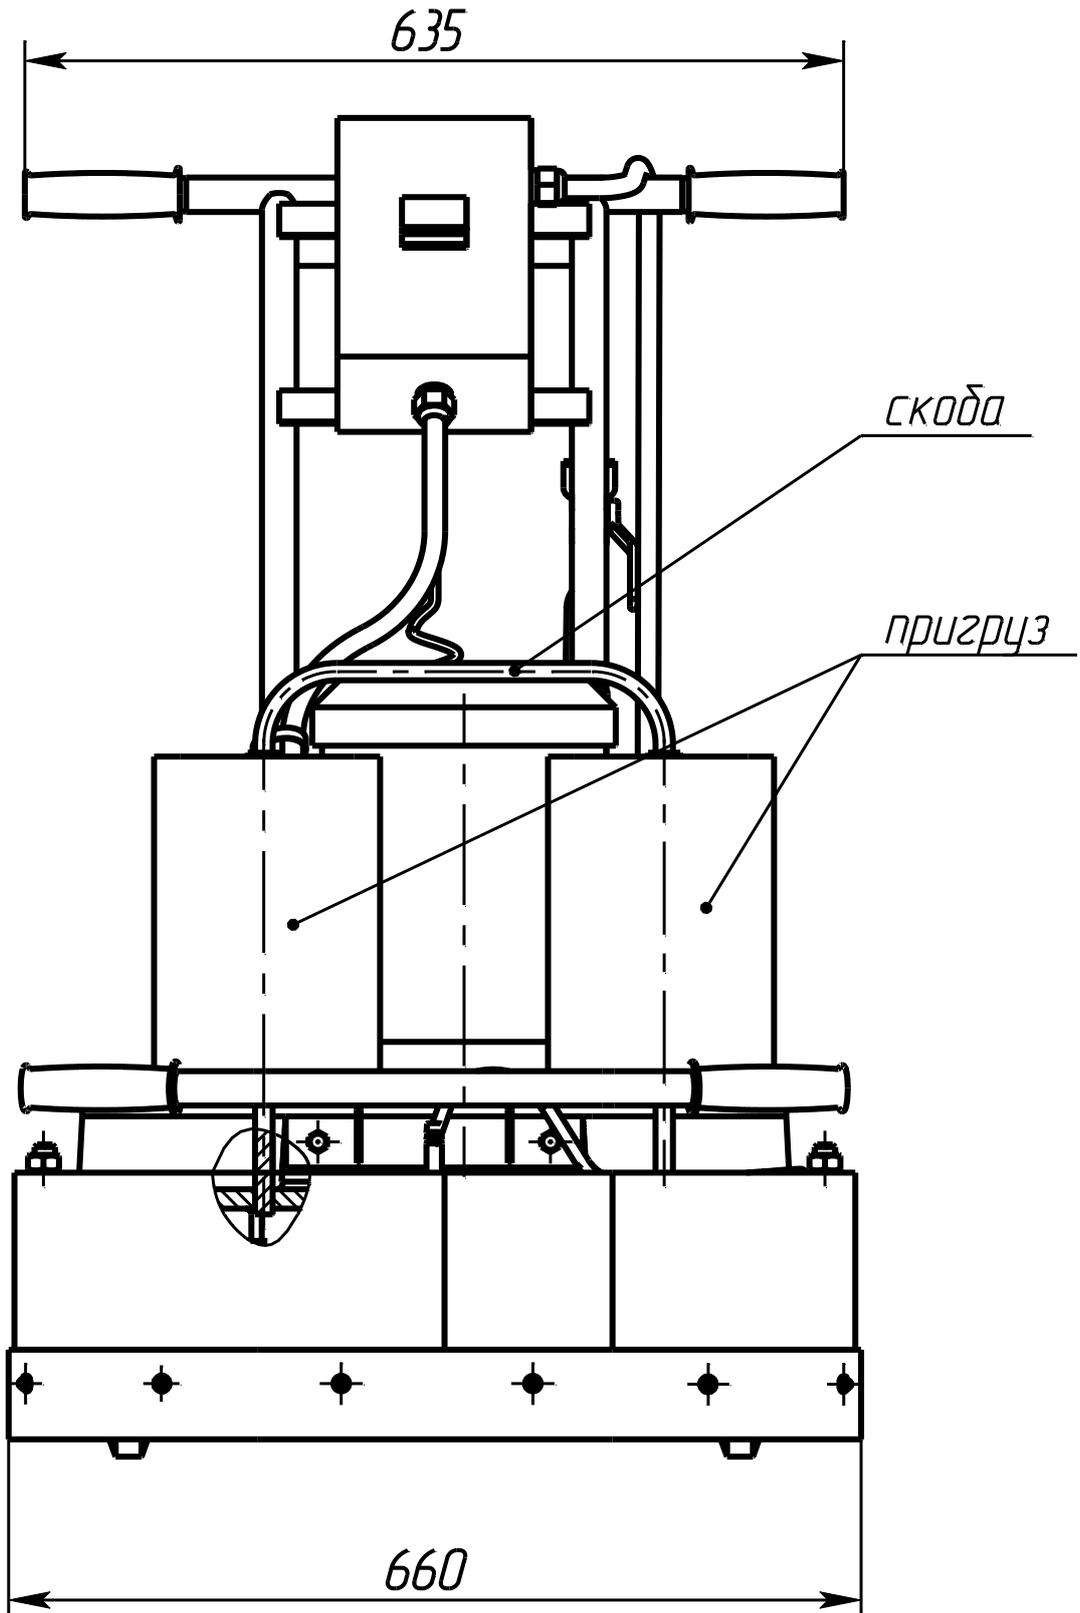


Рисунок 5 – Крепление пригрузов на машину


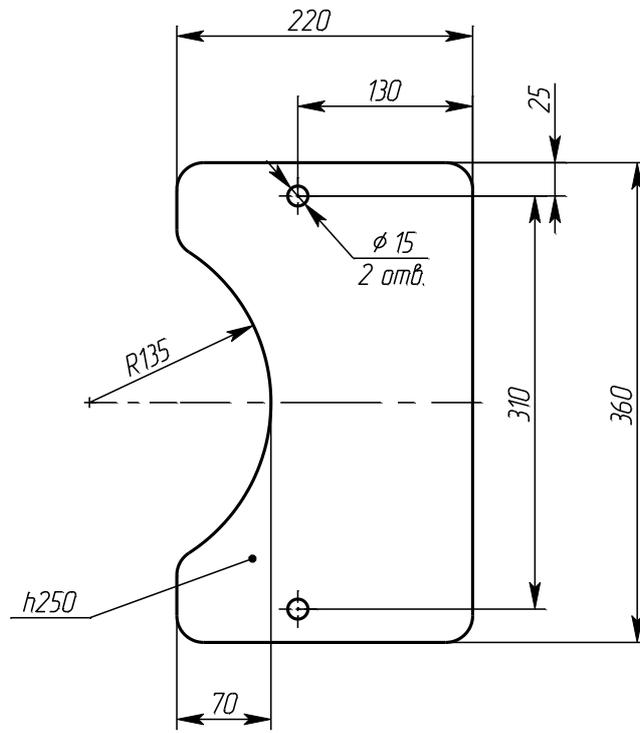


Рисунок 6 - Пригруз

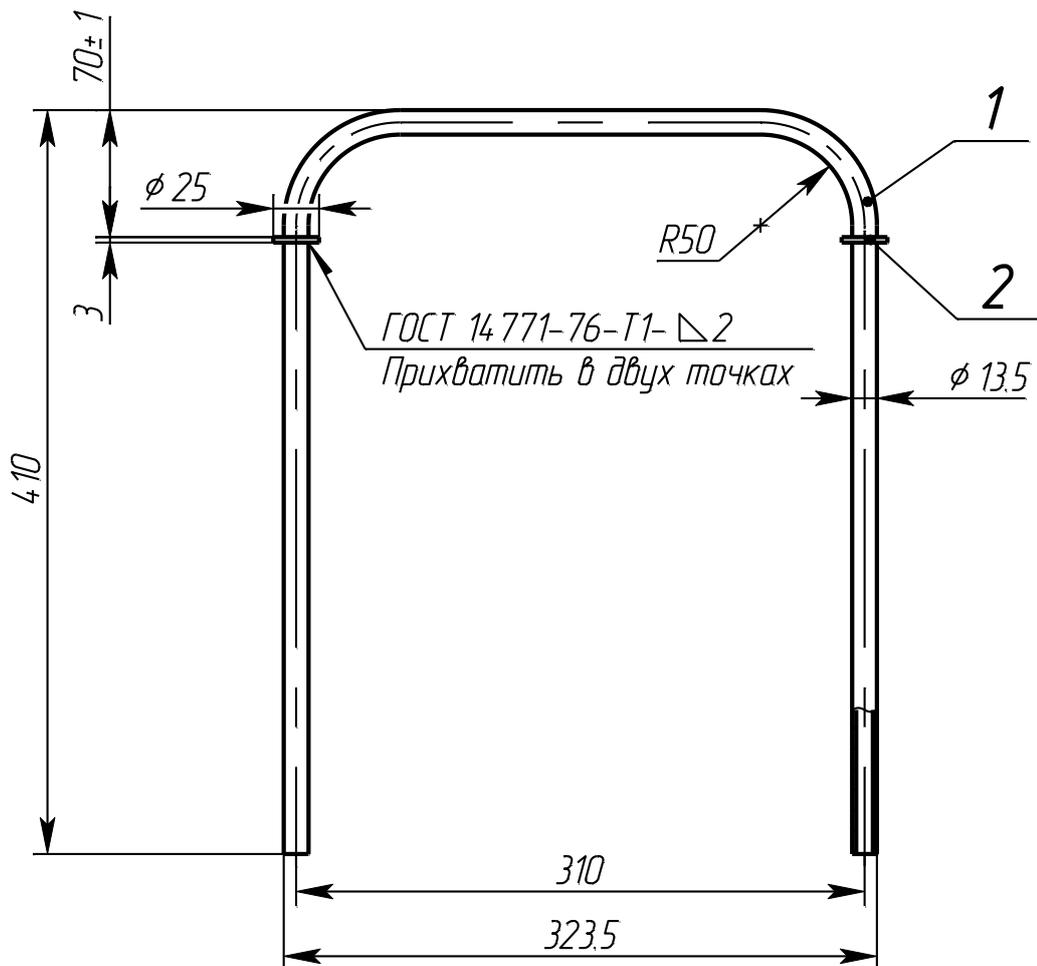

1 – Труба (Труба 8 x 2,2 ГОСТ 3262-75); 2 – Шайба (Ø 25 мм x Ø14 мм, s=3 мм)

Рисунок 7 - Скоба

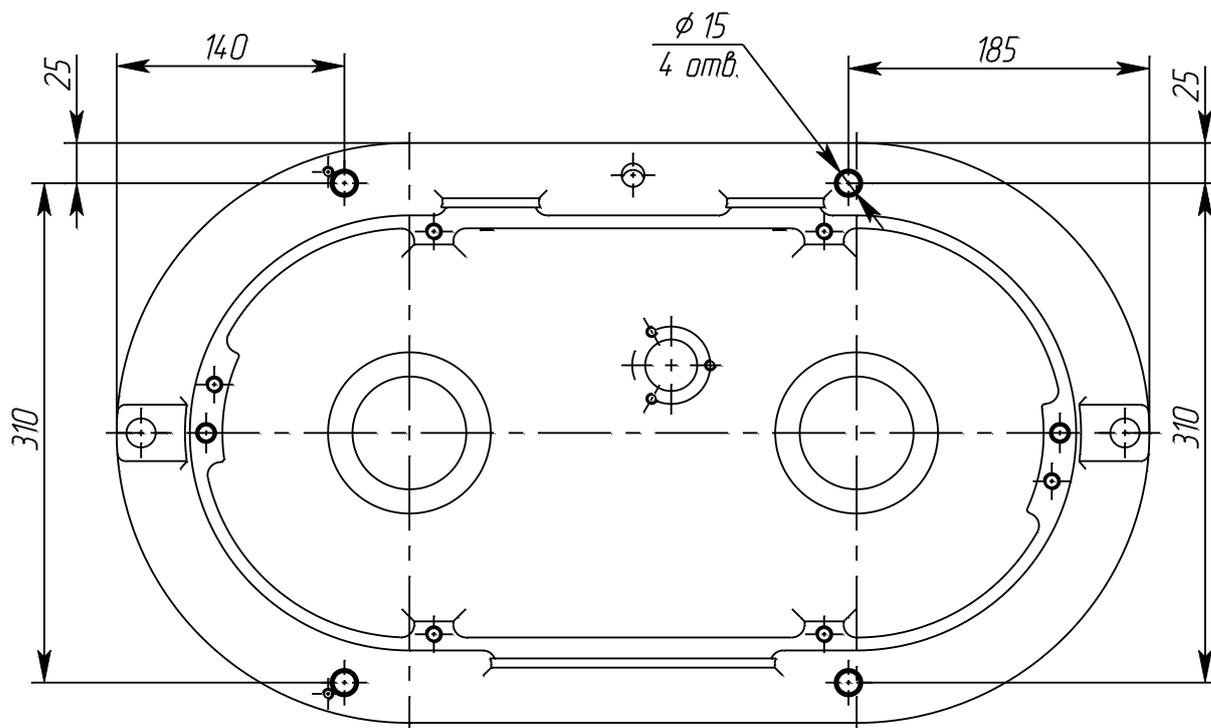


Рисунок 8 – Доработка корпуса редуктора

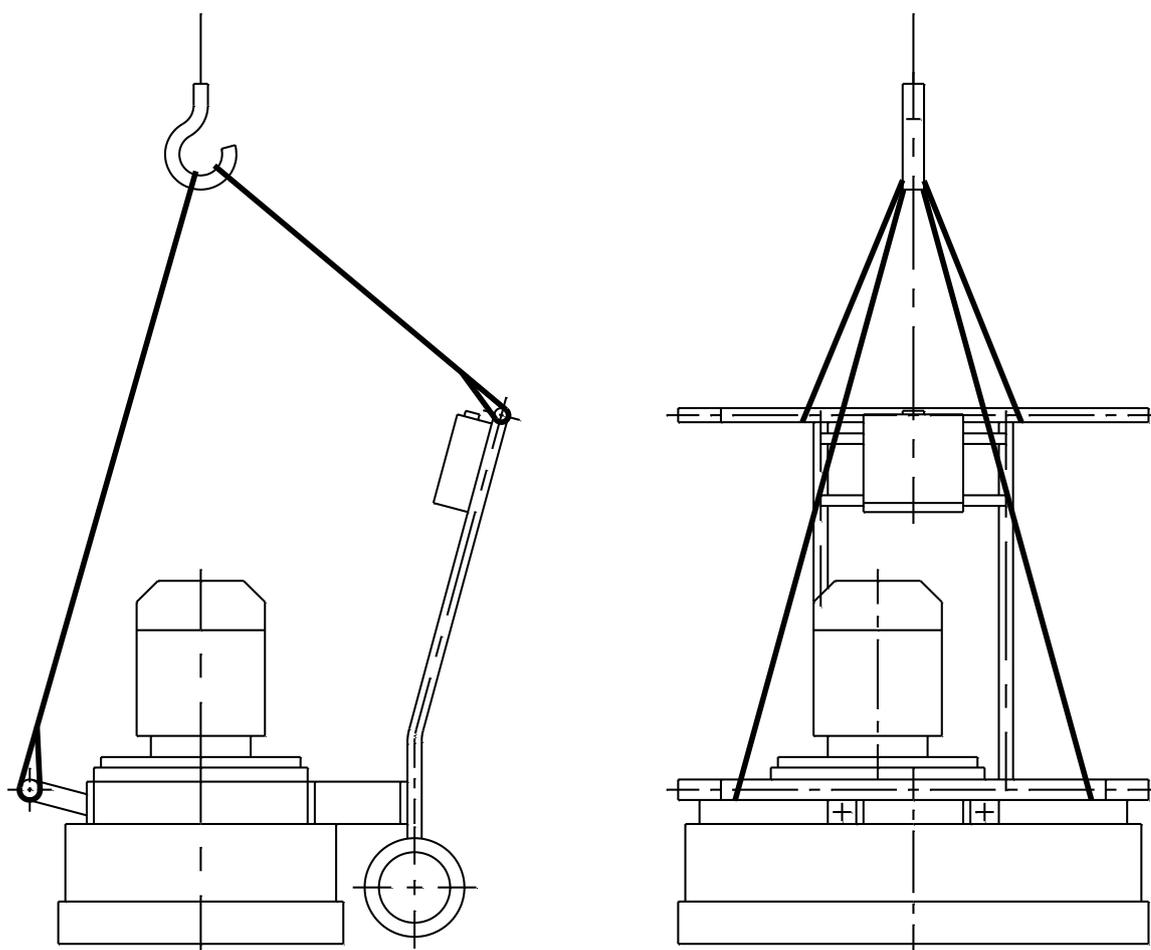


Рисунок 9 – Схема строповки машины

## 6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К работе с машиной должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РБ.

### **ВНИМАНИЕ !**

***Работать с машиной разрешается только в диэлектрических перчатках и галошах и при надежном защитном заземлении машины. Подключать машину к питающей сети при помощи штепсельного соединения, имеющего защитный заземляющий контакт.***

### **ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРИТЬ:**

- целостность цепи заземления и зануления машины;
- отсутствие замыканий на корпус;
- исправность изоляции питающего кабеля, диэлектрических перчаток и галош;
- правильность подключения заземляющего и нулевого провода защитных проводов переносного питающего кабеля к заземляющему контакту и нулю питающего пункта машины;
- затяжку резьбовых соединений;
- крепление абразивов.

При обнаружении неисправностей необходимо, не приступая к работе, доложить о них мастеру. Все виды ремонта машины, а также измерения и проверки сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса машины, защитных средств и заземляющего устройства должны производиться квалифицированным персоналом. Перед работой с узлами, расположенными в нижней части, убедитесь, что передняя часть машины поднята и надежно закреплена. Все операции следует производить на ровной и чистой поверхности.

**При перерывах в работе, смене абразивов, производстве ремонта, прекращении подачи электроэнергии, машину следует отключить от сети, для чего перевести выключатель Q в положение «ОТКЛЮЧЕНО».**

### **ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С МАШИНОЙ НЕОБХОДИМО:**

- не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;
- не допускать попадания кабеля под колеса и в рабочий орган машины;
- не допускать попадания пыли и влаги в штепсельное соединение;
- не допускать ударов и падения штепсельного соединения.

При проведении работ, с целью обеспечения их безопасности, должны предусматриваться и выполняться соответствующие организационные и технические мероприятия согласно требованиям ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования", а также соблюдаться правила, изложенные в главе 4 СНиПа III-4-80 "Техника безопасности в строительстве, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 09.06.1980 г. № 82".

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ :**

- ***производить работу на открытых площадках во время атмосферных осадков;***
- ***допускать к работе посторонних лиц;***
- ***работать на машине со снятым кожухом;***
- ***наклонять работающую машину;***
- ***устранять неисправности во время работы машины.***

6.2 Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот не превышают значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8

Категория работ	Уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эквивалентный уровень звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
V	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80

**ВНИМАНИЕ:**

**запрещается эксплуатация без средств индивидуальной защиты органов слуха от шума (ГОСТ 12.4.015-87) более 0,5 часа за рабочую смену.**

6.3 Вибрационные характеристики машин должны отвечать требованиям СанПиН 2.2.2.11-34 и не превышать значений, представленных в таблице 9.

Таблица 9

Ось измерения	Уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Корректированные и эквивалентные корректированные уровни, дБ
	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
Z, X, Y	73	73	79	85	91	97	103	109	76

При превышении допустимых уровней вибрации необходимо применять индивидуальные средства защиты рук от локальной вибрации в соответствии с ГОСТ 12.4.002 и индивидуальные средства виброзащиты от действия общей вибрации в соответствии с ГОСТ 12.4.103.

6.4 При эксплуатации машины должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий ППБ РБ 1.01-94".

6.4.1 Машина не предназначена для работы в пожароопасных и взрывоопасных зонах по ПУЭ.

6.4.2 В помещениях, где проводится обработка пола, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны.

6.4.3 Персонал, работающий на машине, **ОБЯЗАН** знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

## 7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 7.1 Подготовка изделия к работе

Перед началом работы необходимо выполнить все требования раздела 6 настоящего паспорта.

Машину, полученную от изготовителя, необходимо расконсервировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 "Временная противокоррозионная защита изделий". Расконсервацию проводить, удаляя консервационную смазку бязью, смоченной уайт-спиритом.

В машине, бывшей в эксплуатации, но затем длительное время простоявшей на складе, необходимо проверить наличие консистентной смазки в редукторе, подшипниках редуктора, целостность уплотняющих элементов подшипников, надежность затяжки всех резьбовых соединений.

Подсоединить машину через разъем X к сети.

Подсоединить машину к водопроводной сети либо смочить обрабатываемую поверхность вручную (из ведра, лейки и т.п.) или подсоединить к пылесосу.

Приступая к работе, необходимо проверить;

-соответствие напряжения сети рабочему напряжению электродвигателя машины;

-работу машины в рабочем положении на одном месте в течение одной минуты;

-подачу воды в зону шлифования (при остановленной машине).

**Машина предназначена для работы алмазными фрезами (кругами) для шлифования мозаичных и бетонных полов на большей или меньшей скорости или трехгранными сегментами только на меньшей скорости.**

#### 7.2 Порядок работы с машиной

Во время работы с машиной необходимо выполнять требования раздела 6 настоящего паспорта.

Шлифование производится перемещением машины вручную по обрабатываемой поверхности с одновременной подачей воды через шланг, присоединенный к системе подачи воды **5** или с подсоединением рукава пылесоса к штуцеру **14**, в соответствии с рисунком 1. При смачивании обрабатываемой поверхности вручную (из лейки, ведра и т.п.), машина должна быть остановлена.

Количество воды, подаваемой на обрабатываемую поверхность, должно быть минимальным, но обеспечивать смачиваемость образующегося шлама до такой степени, чтобы все образовавшиеся мелкие частицы оставались на обрабатываемой поверхности. Поверхность должна быть постоянно покрыта водой. Расход воды, подаваемой от водопроводной сети, регулируется краном, расположенным на выходе из сети, и краном, установленным на машине.

#### **ВНИМАНИЕ:**

Запуск машины, оснащенной пригрузами, необходимо производить на обработанной поверхности. Для этого необходимо машиной без пригрузов обработать площадку размером 1,5 x 1,5 м, после чего (на отключенную от электрической сети машину) установить пригрузки, закрепить их и продолжить шлифование с перемещением на необработанную поверхность. Перемещение машины производится вручную на обрабатываемой поверхности с одновременной подачей воды через шланг, присоединенный к системе подачи воды **5**. Допускается предварительное смачивание обрабатываемой поверхности водой перед включением машины.

Периодически следует проверять износ абразивов. Для алмазных фрез – наличие алмазного слоя по всей окружности, а для трехгранных сегментов – абразив должен выступать над державками не менее, чем на 5 мм.

Замену изношенных абразивов необходимо производить одновременно. В случае неравномерности износа, малоизношенные алмазные фрезы рекомендуется комплектовать для повторной работы так, чтобы разница по высоте была не более 1 мм, а малоизношенные сегменты – не более 5 мм.

При обработке покрытий, в которых в качестве заполнителя используется мраморная крошка, рекомендуется применять в качестве смачиваемой жидкости водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ), например, 0,1-0,12 %-ный водный раствор углекислого натрия ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ). Применение ПАВ позволяет увеличить производительность труда. Раствор ПАВ должен подаваться к машине из отдельно стоящей емкости или наноситься на обрабатываемую поверхность с помощью лейки.

Ориентировочный расход - 1 л на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности, сошлифованной на глубину 1мм.

По окончании работы необходимо:

- остановить машину и отключить ее от электросети, кабель насухо протереть и смотать;

- водопроводный шланг или рукав пылесоса отсоединить и смотать;

- машину очистить от пыли и грязи (пользоваться водой из шланга для этой цели категорически запрещается во избежание попадания воды в электродвигатель);

- смазать части, подверженные коррозии;

- произвести осмотр для выявления дефектов, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации.

**До устранения замеченных дефектов машину эксплуатировать запрещается.**

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание машины подразделяется на ежесменное техническое обслуживание (ЕО) и плановое техническое обслуживание (ТО).

Периодичность технических обслуживаний:

ЕО - по окончании смены;

ТО - через каждые 100 часов работы машины.

Ориентировочная трудоемкость одного ТО не более 2 чел.ч.

Ежесменное техническое обслуживание включает следующие работы:

- очистку машины от грязи по окончании работ и смазку в соответствии с картой смазки, приведенной в таблице 10;
- проверку и подтяжку (при необходимости) крепежных деталей;
- осмотр резиновых амортизаторов, зажимов и колес.

При плановом техническом обслуживании необходимо:

- выполнить работы по ежесменному техническому обслуживанию;
- проверить надежность уплотнения подшипников редуктора (уплотнения должны защищать подшипники и редуктор от загрязнения и не пропускать смазку);
- проверить состояние зубчатых передач, не должно быть повышенного износа, поломок и выкрашивания зубьев;
- промыть картер редуктора и подшипники, при сборке редуктора уплотнение места разъема редуктора производить нанесением на одну из сопрягаемых поверхностей шпатлевки НЦ-008 ГОСТ 10277-90;
- смазку машины производить в соответствии с таблицей 10;
- восстановить лакокрасочные покрытия в местах повреждения.

Плановое техническое обслуживание проводить только в мастерских.

Для обеспечения сохранности машин при транспортировке и хранении следует восстановить покрытия на поврежденных участках. Специального технического обслуживания при этом не требуется.

Таблица 10

Номер позиции на рисунках 1 и 2	Наименование смазываемых деталей	Место смазки	Кол. точек смазки	Применяемая смазка	Способ смазки	Периодичность смазки, ч
18, 19	Подшипник	Картер редуктора	4	УТ-1 (консталин) ГОСТ 1957-73	Ручной	100
20	Подшипник	Картер редуктора	1	То же	То же	300
13, 14, 15, 16	Шестерни	Картер редуктора	2	Пресс-солидол С ГОСТ 4366-76	То же	100

Смазка шестерен осуществляется нанесением слоя смазки на зубья шестерен.

Подшипниковые полости заполнять смазкой на 3/4 их объема.

Смазочные масла, не рекомендованные настоящим паспортом, могут применяться только после специального подтверждения их пригодности изготовителем.

## 8.2 Техническое обслуживание электрооборудования

Техническое обслуживание электрооборудования включает в себя ежесменное обслуживание (ЕО) и плановое техническое обслуживание (ТО).

При ежесменном обслуживании необходимо:

- очистить от грязи все наружные поверхности электрооборудования и питающего кабеля по окончании работы;

проверить:

- надежность контактов заземления и зануления;

- целостность питающего кабеля;

- степень нагрева подшипников электродвигателя.

При плановом техническом обслуживании (через 100 часов) необходимо выполнить работы по ЕО.

В выключателях, штепсельном соединении провести:

- осмотр контактных систем и электрических соединений между контактными зажимами;

- устранение отдельных неисправностей;

- затяжку всех резьбовых соединений.

Плановое техническое обслуживание электродвигателя производится не реже одного раза в год, при этом необходимо:

- разобрать электродвигатель, очистить детали, сменить смазку подшипников;

- проверить сопротивление изоляции (должно быть не менее 10 МОм).

### **ВНИМАНИЕ !**

***Если машина попала под дождь или хранилась в сыром помещении (что является грубейшим нарушением правил эксплуатации) перед включением необходимо измерить сопротивление изоляции обмоток двигателя. Двигатель, имеющий сопротивление изоляции обмоток менее 10 МОм, нужно просушить наружным обогревом при помощи ламп. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло 10 МОм, а затем в течение 2-3 ч не изменяется в сторону уменьшения.***

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить все виды ремонтных работ, осмотр, смену и установку рабочего инструмента без полного отключения машины от электрической сети!**

Текущий ремонт следует проводить для обеспечения работы машины до очередного планового ремонта путем восстановления и замены отдельных сборочных единиц и деталей, пришедших в негодность в процессе эксплуатации.

### 8.3 Указания по текущему ремонту

Периодичность текущего ремонта, ч 600

Трудоемкость, чел. ч 25

Продолжительность, дней 2

При текущем ремонте могут выполняться следующие работы:

- рихтовочные (ходовая часть, планшайбы, кожух и т.п.);

- сварочные (ходовая часть, соединения ходовой части с редуктором, кожух и т.п.);

- изготовление либо ремонт отдельных мелких деталей: замена отдельных крепежных деталей;

- работы по ТО.

## 9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Неисправен редуктор	Сработались зубья	Разобрать редуктор и заменить шестерни
Чрезмерный нагрев корпуса редуктора	Отсутствие смазки в редукторе Загрязнена смазка	Заполнить редуктор смазкой Промыть редуктор и сменить смазку
Посторонние звуки в редукторе	Поломаны зубья шестерен  Поломан один из подшипников редуктора  Отсутствие и загрязнение смазки шестерен редуктора или подшипников	Разобрать редуктор и заменить шестерни Заменить подшипник  Сменить смазку в шестернях или подшипниках
<b>Электродвигатель</b>		
Чрезмерный нагрев электродвигателя (при исправном электродвигателе)	Недостаточно смазаны или загрязнены подшипники картера редуктора	Произвести дополнительную смазку или заменить смазку подшипников
При включении двигатель не работает	Отсутствие или резкое падение напряжения в сети  Неисправность в аппаратуре питания	Установить и, по возможности, устранить причину отсутствия или падения напряжения Устранить неисправность аппаратуры питания
Двигатель гудит, вал не вращается	Обрыв фазы в распределительном устройстве, подводящих проводах, пусковой аппаратуре  Заклинивание приводного механизма	Проверить и затянуть крепеж проводов, проверить их исправность, устранить повреждения пусковой аппаратуры Исправить приводной механизм
Вал вращается, но полных оборотов не развивает	Во время разгона отключилась одна из фаз  Падение напряжения в сети  Чрезмерные перегрузки	Подключить фазу  Устранить причину падения напряжения в сети Устранить чрезмерные перегрузки

Продолжение таблицы 11

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Внезапная остановка двигателя	Отсутствие напряжения в сети Сработала защита. Неполадки в пусковой аппаратуре. Заклинивание приводного механизма	Устранить причину отсутствия напряжения Устранить неполадки в пусковой аппаратуре и причины, вызвавшие заклинивание приводного механизма
Двигатель работает с повышенным шумом и вибрацией	Значительный износ подшипников	Заменить подшипники
Повышенный нагрев подшипников	Повреждение подшипников  Отсутствие смазки  Ослабление крепежа	То же  Проверить наличие смазки, при необходимости смазать  Затянуть крепеж
Двигатель перегревается	Понижено или повышено напряжение в сети Увеличена нагрузка	Установить необходимое напряжение в сети Устранить причины, вызвавшие увеличение нагрузки
Двигатель сильно гудит и не развивает обороты	Короткое замыкание между двумя фазами, обрыв одной из фаз	Устранить причину
Увеличивается вибрация двигателя	Дисбаланс деталей механизма, насаженных на вал двигателя.	Отбалансировать вращающуюся систему. Убедиться, что на вращающемся валу двигателя и у деталей механизма нет посторонних предметов, грязи или повреждений
Пониженное сопротивление изоляции обмотки	Грязная или отсыревшая обмотка	Разобрать двигатель, прочистить, продуть и просушить обмотку

## 10 ПРИЕМКА, КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА

### 10.1 Свидетельство о приемке

Машина мозаично-шлифовальная  
наименование изделия

СО-327  
обозначение

\_\_\_\_\_  
заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

М П

\_\_\_\_\_  
личная подпись должностного  
лица, ответственного за приемку

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

10.2 Машина мозаично-шлифовальная СО-327 подвергнута консервации согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

10.3 Машина мозаично-шлифовальная СО – 327 поставляется без упаковки.

## 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование машины должно производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на этих видах транспорта. Транспортирование машины производится без пригрузов.

Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или совершать другие действия, которые могут причинить повреждения элементам конструкции.

Условия хранения 4, условия транспортирования – по условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170-78.

Материалы, из которых изготовлены машины, не представляют опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок считается с даты изготовления машины.

В течение этого периода изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы машины мозаично-шлифовальной.

12.2 Нормативный срок службы – 4 года.

12.3 Гарантийный срок не распространяется на рабочий инструмент.

12.4 Гарантия не распространяется на машины:

- имеющие внешние механические или термические повреждения;
- со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механической или электрической частью;
- хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушениями правил хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в паспорте на машину;

12.5 Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

Адреса предприятий по гарантийному ремонту строительно-отделочных машин:

**Республика Беларусь 220014, г. Минск, ул. Минина, 14  
тел./факс: 222-06-64**

**Российская Федерация ООО «Зитар-Сервис»  
г. Москва, ул. Донецкая, д. 30,  
тел./факс: (495) 234-19-86  
E-mail: remont@zitar.ru**

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_  
Изъят \_\_\_\_\_ Механик \_\_\_\_\_ /фамилия, личная подпись/  
/дата/

Л  
И  
Н  
И  
Я  
О  
Т  
Р  
Е  
З  
А

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_ изготовленной \_\_\_\_\_  
/дата изготовления/  
Продано \_\_\_\_\_  
/наименование предприятия/  
\_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_  
Штамп предприятия \_\_\_\_\_  
/личная подпись продавца/  
Владелец \_\_\_\_\_  
/фамилия, инициалы,  
\_\_\_\_\_ домашний адрес и личная подпись/  
Выполненные работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Механик ремонтного предприятия \_\_\_\_\_  
/личная подпись/  
Дата \_\_\_\_\_ Владелец \_\_\_\_\_  
/личная подпись/  
Начальник \_\_\_\_\_  
/наименование ремонтного предприятия/  
Штамп \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /личная подпись/

Корешок талона № 2

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_  
Изъят \_\_\_\_\_ Механик \_\_\_\_\_ /фамилия, личная подпись/  
/дата/

Л  
И  
Н  
И  
Я  
О  
Т  
Р  
Е  
З  
А

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_ изготовленной \_\_\_\_\_  
/дата изготовления/  
Продано \_\_\_\_\_  
/наименование предприятия/  
\_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_  
Штамп предприятия \_\_\_\_\_  
/личная подпись продавца/  
Владелец \_\_\_\_\_  
/фамилия, инициалы,  
\_\_\_\_\_ домашний адрес и личная подпись/  
Выполненные работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Механик ремонтного предприятия \_\_\_\_\_  
/личная подпись/  
Дата \_\_\_\_\_ Владелец \_\_\_\_\_  
/личная подпись/  
Начальник \_\_\_\_\_  
/наименование ремонтного предприятия/  
Штамп \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /личная подпись/

**МАШИНА  
МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
СО-327**

**Паспорт  
СО – 327.00.000 ПС**

---

Рисунок 3 – Крепление абразивов